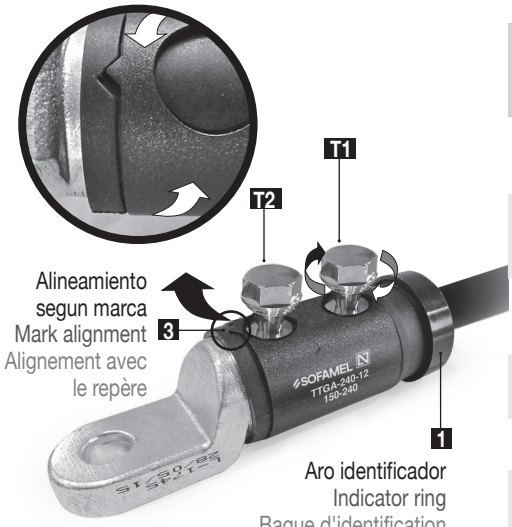


MODELOS TTGA / TTGA MODEL / MODÈLES TTGA

Ref.	Sec. (mm²)	T1/T2		T3		Long. desforre Strip length Long. dénudage (mm)	Par (Nm) Torque (Nm) Couple (Nm)
		M	⬡	M	⬡		
TTGA-16/50/8 **TTGA-16/50/10** **TTGA-16/50/12**	16 - 50	1xM12	12	8 10 12	13 17 19	35	20/-0+5
TTGA-50/8* **TTGA-50/10*** **TTGA-50/12***	25 - 50	1xM12	12	8 10 12	13 17 19	35	20/-0+5
TTGA-95/8* **TTGA-95/10*** **TTGA-95/12***	50 - 95	1xM12	12	8 10 12	13 17 19	35	20/-0+5
TTGA-150-10* **TTGA-150-12***	95 - 150	2xM17	17	10 12	17 19	60	23/-0+5
TTGA-240/10* **TTGA-240/12***	150 - 240	2xM17	17	10 12	17 19	60	28/-0+5
TTGA-400-12 **TTGA-400-16**	240 - 400	2xM22	22	12 16	19 24	75	50/-0+5

* Cumplen con la norma UNE 211022 y poseen el certificado N de Aenor.
* Compliant with UNE 211022 standard and awarded Aenor N Certificate.
* Elles sont conformes à la norme UNE 211022 et possèdent le certificat N d'Aenor.

TTGA

TERMINALES AISLADOS CON TORNILLO FUSIBLE

INSULATED TERMINAL CONNECTORS WITH SCREW FUSE

COSSES ISOLÉES AVEC VIS À TÊTE FUSIBLE

0,6/1 kV



AENOR
PRODUCTO CERTIFICADO

SOFAMEL

X-101012 R11 25/03/26

SOFAMEL

www.sofamel.com
info@sofamel.es

ESPAÑOL

TTGA
GUÍA DE INSTALACIÓN

1. Colocar el aro identificador **1** correspondiente a la fase de conexión.
2. Retirar el aislamiento del cable en la longitud especificada y cepillar el conductor.
3. Introducir el conductor completamente en el terminal.
4. Roscar la tornillería empezando por el tornillo **T1** y continuar por el **T2** hasta romper la cabeza fusible de los tornillos.
5. Girar 180° la cubierta del aislamiento **3** hasta el alineamiento de la marca.
6. Introducir la pala del terminal en el tornillo de fijación sobre la pletina a conectar.

ENGLISH

TTGA
INSTALLATION GUIDE

1. Position the indicator ring **1** according to the connection phase.
2. Remove the insulation from the cable at the specified length and brush the conductor.
3. Insert the conductor fully into the terminal connector.
4. Turn the screws, beginning with screw **T1** , followed by **T2**, until the each screw's fuse head breaks.
5. Twist the insulation cover **3** 180° to align it with the mark.
6. Place the terminal connector tab onto the fixing screw of the plate to be connected.

FRANÇAIS

TTGA
GUIDE D'INSTALLATION

1. Placer la bague d'identification **1** de la phase de connexion.
2. Retirer l'isolant du câble sur la longueur spécifiée et brosser le conducteur.
3. Introduire complètement le conducteur dans la cosse.
4. Serrer les vis en commençant par la vis **T1** et ensuite la **T2** jusqu'à la rupture de la tête fusible des vis.
5. Tourner de 180° le gainage de l'isolation **3** jusqu'à son alignement avec le repère.
6. Introduire la patte de la cosse sur la vis de fixation de la platine à connecter.

LONGITUD DE DESFORRE
STRIPPING LENGTH / LONGUEUR DE DÉNUDAGE



SOFAMEL